

טופס דיווח תקרית בצלינית חופשית - איגוד הצלינית הישראלית

מטרת הדיווח היא למדיה ושיפור מקצועי בענף הצלינית החופשית בישראל

יש למלא את הדוח ללא תאזר שמות המעורבים

נתוני מגיש הדוח ישארו חסויים וישמשו ליצור קשר עמוק ירייה לעומק התחקיר אך לא יפורסם לציבור (ללא אישור המעורבים) אלא רק לגוף החוקר/גוף מעורב

* אימייל

skyzone.exams@gmail.com

דיווח אנונימי על אירוע חריג / כמעט נפגע / נפגעים ללא מוות

כל צנהן בעל רישיון ישראלי יכול למלא דיווח זה באופן אנונימי

סוג את האירוע בתחום המתאים ביותר (ניתן לסמן מספר תחומים) *

חנייכי AFF

חנייכי קוואץ'

הטסת חופה ונחיתה

נחיתה על מכשולים

תקלת ציוד

טנדם

חליפות כנפיים

תקלה במטוס

התנגשות בנפילה חופשית / פתיחת מצנח לא מתוכננת

אחר:

* סוג את האירוע לתוך המתאים ביותר

אירוע בו היו נפגעים

אירוע כמעט ונפגע או שנגרם בו נזק לרכוש בלבד

חלק א' - פרטי הנפגע / המעורבים

* גיל

21

* גובה במטרים

169

* משקל יציאה מהמטוס (כולל ציוד)

80

* יחס העממת הכנף

0.9

* מין

גבר

אישה

* חניך או בעל רישיון ישראלי

חניך (לא רישיון)

רישיון A

רישיון B

רישיון C

רישיון D

רישיון זר (לא ישראלי)

* זמן בספורט (רשום באופן הבא: חודשים: שנים)

שבועיים

* מספר צנichות חופשיות מצטבר

7

* מספר צנichות חופשיות בחודש שקדם לאריו

7

* מספר צנichות חופשיות בשנה האחרון

7

חלק ב' - סוג הצנichה

* אם זו צניחה חניך, מהי שיטת ההדרכה?

טנדם

קורס מואץ AFF

פטיחה בעזרת מדריך (IAD)

אחר

לא חניך - צנחן בעל רישיון

פרט במידה ובחרת באפשרות "אחר"

סמן את הפעולות הרלוונטיות במידה וצניחה מתקדמת:

לא

כן

צניחה במבנה



טיסת חופה במבנה



צניחת מפה



צניחה למים



חליפת כנף



צניחת לילה



הטסת חופה



פרט במידה ובחירה באפשרות "חליפת כנף" כמה צנויות החליפת כנף יש לצנוח לפני האירופ?

פרט במידה ובחירה באפשרות "חליפת כנף" מה ייצור ודגם החליפת הכנף?

חלק ג' - ציוד

רתימת המזננה: ייצור ודגם *

Telesis

חופה ראשית: ייצור ודגם *

PD Nav

חופה ראשית: שטח החופה (רגל רבוע) *

240

מצב החופה הראשית *

טוב

* מי קיפל את המזנה הראשי?

הצען קיפל לעצמו

מאחזר ממזנחים

מkipל בהשגת מאחזר ממזנחים

* חופה משנית (רזרבי): יצוץ ודגם

PDR

* חופה משנית (רזרבי): שטח החופה (רגל רבוע)

218

* יצוץ ודגם הברומטר (AAD)

Airtech

* האם הברומטר היה דולק בזמן הצעינה?

כן

לא

* האם הברומטר ירה?

כן

לא

* ? RSL/MARD האם במצנה הייתה מערכת

כן

לא

* האם מערכת RSL/MARD הייתה מחוברת כראוי?

כן

לא

* איזה מד גובה היה לצנחן?

אנלוגי

דיגיטלי

לא מד גובה

* היכן היה ממקומם מד גובה?

פרק היד

חזה

אחר

אם "אחר" פרט מיקום מד גובה

* האם היה מכשיר שמע לחיוי גובה? (דייטר)

כן

לא

* האם מכשיר השמע לחיוי גובה היה דלוק?

כן

לא

* הצנחן חבש כסלה?

כן

לא

מה סוג הקסדה? *

פתוחה

האם ציוד הצניחה תאם את דרישות רשות התעופה (או FAA המקבילה)? *

כן

לא

הערות רלוונטיות נוספות לגבי הציוד

חלק ג' - המטוס

מה סוג כלי הטיס? *

Skyvan

חלק ד' - מזג האוויר

מה היה מצב הראות בזמן הצניחה? *

טובה

מה הייתה גובה בסיס הענן (אם היו)? *

אי

מה הייתה עצמת הרוח על הקרקע? (בקשרים) *

לא ידוע

מה הייתה הטמפרטורה? (במלות צלזוס) *

30

מידע נוסף רלוונטי לגבי מזג האוויר:

חלק ה' - תיאור האירוע

מתי התרחש האירוע? *

שעה YYYY DD MM

00 : 14 2021 / 19 / 06

היכן התרחש האירוע? *

סקיניפ

תאר את האירוע

סק תיאור אירוע הכלל לבדוק שהופקו מຕוך החקירה ומתוך עדויות לאירוע. אסור להוסיף בחלק זה הנחות או השערות כלל.

הוסף תיאור האירוע כאן: *

יציאה לא מוחברת עם חניכה בפלוטר בגובה 12,000 רגל, יצאה לא יציבה של החניכה לא מול הרוח, התהפקות לגב וזרה ליציבות תוך עזרה מעטה מהמדריך. 2. תרגולי ידית איטיים. ביצוע סלטה וסיבוב 360 ללא סיוע וסימן עד גובה 6000 רגל. הגעה מאוד מהירה לידית הראשית לאחר סימון של החניכה תוך כדי סחרור כל ימינה ושזור הרגליים בהגעה לידית. לאחר מכן מציאת הידית החניכה ביצה חזרה ונסיען שני למציאת הידית לפיה הנוהל. ביצאה מהמטוס ניכר כי הידית במקומה כראוי. לאחר שני נסימות המדריך הגיע לחניכה אך עבר את בסיסובו בעזרת תפיסת יד ימין של החניכה מה שלא אפשר לו גישה למצנץ הראשי. המדריך ניגש לפטיחת המצנץ הרזרבי של החניכה שבמקביל ביצעה נסיען לשישי למציאת הידית, בשלב זה המדריך משך את המצנץ הרזרבי בדיק בזמן שהחניכה הצליחה למצוא ולזרוק את המצנץון של המצנץ הרזרבי שגרם לפטיחה של שתי החופות בו זמנית בגובה 3,000 רגל. בשלב זה המדריך התרחק ופתח מצנץ ראשוני. החניכה דיבתה בגובה 2,500 רגל שתי חופות במצב אחד לצד עם מרוחק גדול בין החופות ואופן מודע ביצעה ניתוק למצנץ הראשי ונחתה בשטח הנחיתה לאחר ביצוע תבנית נחיתה ונחיתה בעמידה.

מסקנות

רשום השערות וסיבות להתרחשות האירוע, התיאום בתשובה להיסטוריה של הצנחה, הצד ששימושו, מקום הצענה והדרכתו ומסקנות.

הוסף הסבר להתרחשות האירוע ומסקנות כאן: *

גורם עיקרי:

טכנייה לא נכונה לעצירת סיבוב חניך שמה את המדריך במיקום שאינו מאפשר הגעה לשני הידיות העיקרית והמשנית של המצנץ הראשי (מול ראש החניכה) ולא מאפשר שליטה ביציבות החניכה או סיוע כלשהו לתהליך הפטיחה. המדריך הגיע לעגינה תוך 10 שניות בערך בגובה 5,000 רגל ניכר כי ההגעה לעגינה הייתה מהירה אך על חשבון איזות האחזקה ולא הייתה עיליה. בនוסף העגינה לא כוונה למרכז המסעה שם ניתן ליציב ולשלוט ביציבות ולאפשר גישה לידית. מקום לשחרר ולעגןשוב המדריך החליט ל"טפס" על החניכה כדי להגיע לידית הרזרבי כך גם איבד קשר עין עם נסיען החניכה לפתח את המצנץ הראשי.

גורם תורם:

על הנוהל על החניכה לבצע 2 נסימות לפטיחת המצנץ הראשי ולאחר מכן לעבור לביצוע ניתוק. הניסיון השלישי לפטיחת המצנץ הראשי סיכון את החניכה בהסתבכות של המצנץ הראשי והרזרבי. יש להדגיש את החשיבות של הקפדה על מספר נסימות מוגבל לפטיחת המצנץ הראשי מסיבה זו וגם מפני אובדן הגובה.

הוסף קישור לסרטון / עדויות מהאירוע במידה וקיים

<https://drive.google.com/file/d/1Sej6oPoxB45091Grak3R2ImUqy5h4SWy/view?usp=sharing>

שם כותב הדוח (לא חובה)

ו.ג.פ

תוכן זה לא נוצר ולא נתמך על ידי Google.

Google Forms